


ODSL 96

Sensores de distancia ópticos láser


Dibujo acotado

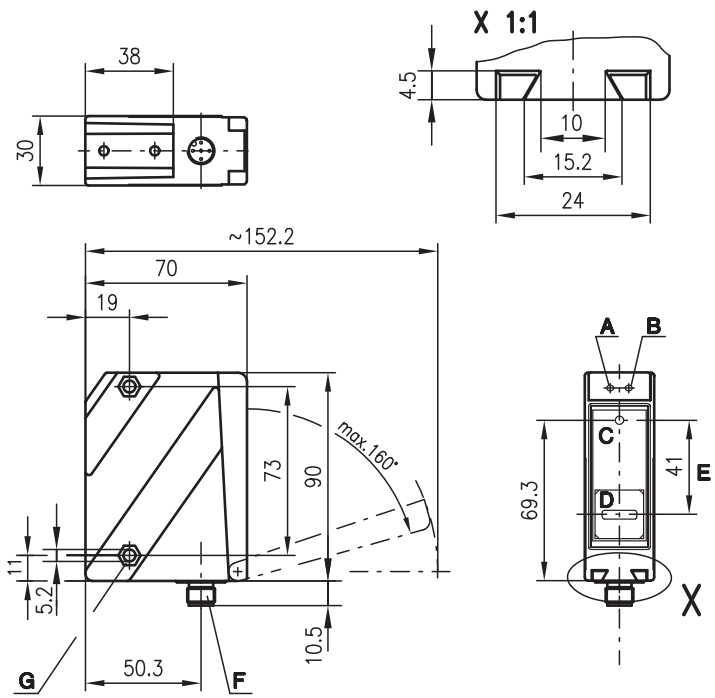

- A Diodo indicador verde
- B Diodo indicador amarillo
- C Emisor
- D Receptor
- E Eje óptico
- F Conector del aparato M12x1
- G Avellanado para tuerca perdida M5, 4,2 de profundidad
- H Tecla Teach

Conexión eléctrica

ODSL 96K/V66-2300-S12

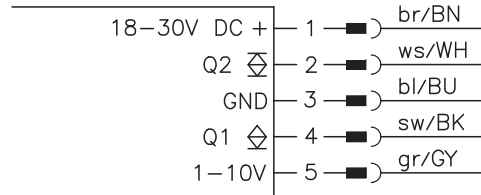

es 07-2011/12 50103924-01



150 ... 2300mm



- Información de distancia libre de reflectancia
- Salida analógica de tensión 1 ... 10V, (apta para inversión y aprendizaje)
- 2 salidas de conmutación con función Teach (contrafase)
- Fácil alineación mediante luz roja visible



Accesorios:

(disponible por separado)

- Sistemas de sujeción
- Cables con conector M12 (K-D ...)

Derechos a modificación reservados • ODSL96K_V66_2300_S12_es.fm

Datos técnicos

Datos ópticos

Rango de medición ¹⁾	150 ... 2300mm
Resolución ²⁾	1 ... 5mm
Fuente de luz	láser
Longitud de onda	650nm (luz roja visible)
Potencia de salida máx.	<1,2mW
Duración de impulso	4ms
Punto de luz	divergente, 3x8mm ² en 2300mm
Indicación de advertencia láser	vea notas

Límite de errores (con respecto a la distancia de medición)

Precisión absoluta de medición ¹⁾	± 3%
Repetibilidad ³⁾	± 2%
Comportamiento b/n (6 ... 90% refl.)	≤ 1%
Deriva de temperatura	≤ 0,1%/°C

Respuesta temporal

Tiempo de medición	2 ... 7ms
Tiempo de respuesta	≤ 20ms
Tiempo de inicialización	≤ 300ms

Datos eléctricos

Alimentación U _B	18 ... 30VCC (incl. ondulación residual)
Ondulación residual	≤ 15% de U _B
Corriente en vacío	≤ 150mA
Salida/función ⁴⁾	2 salidas Push-Pull (contrafase)
	pin 2: Q2, PNP conmutación en claridad, NPN con. en oscuridad
	pin 4: Q1, PNP conmutación en claridad, NPN con. en oscuridad
	≥ (U _B -2V)/≤ 2V
Tensión de señal high/low	tensión 1 ... 10V, R _L ≥ 2kΩ
Salida analógica	

Indicadores

LED verde	luz permanente	disponible
	intermitente (sin Teach)	anomalía, valores Teach no adoptados
	apagado	sin tensión
LED amarillo	luz permanente	objeto dentro de la distancia de medición aprendida (salida Q1 ⁵⁾)
	intermitente (sin Teach)	valores Teach no adoptados
	apagado	objeto fuera de la distancia de medición aprendida (salida Q1 ⁴⁾)

Datos mecánicos


Carcasa	plástico
Cubierta de óptica	plástico
Peso	140g
Tipo de conexión	conector M12

Datos ambientales

Temp. ambiental (operación/almacén)	-20°C ... +40°C/-30°C ... +70°C
Circuito de protección ⁶⁾	1, 2, 3
Clase de protección VDE ⁷⁾	II, aislamiento de protección
Índice de protección	IP 67
Láser clase	2 (según EN 60825-1)
Sistema de normas vigentes	IEC 60947-5-2

- 1) Factor de reflectancia 6% ... 90%, a 20°C, objeto de medición ≥ 50x50mm²
- 2) Valor mínimo y máximo dependiente de la distancia de medición y configuración de la salida analógica
- 3) Mismo objeto, idénticas condiciones ambientales, objeto de medición ≥ 50x50mm²
- 4) Las salidas de conmutación Push-Pull (contrafase) no se deben conectar en paralelo
- 5) No hay indicaciones para salida Q2
- 6) 1=protección transitoria, 2=protección contra polarización inversa, 3=protección contra cortocircuito para todas las salidas
- 7) Tensión de medición 250VCA

Característica salida analógica:

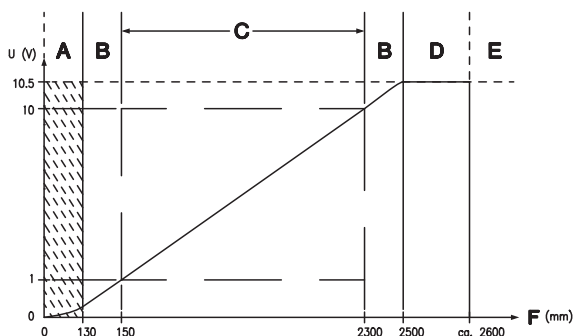

- A Rango indefinido
- B Linealidad indefinida
- C Rango de medición
- D Objeto presente
- E No se reconoció objeto
- F Distancia de medición


Indicaciones de pedido

	Denominación	Núm. art.
Con conector M12 y salida analógica	ODSL 96K/V 66-2300-S12	50101881

Tablas

Diagramas

Característica salidas de conmutación:

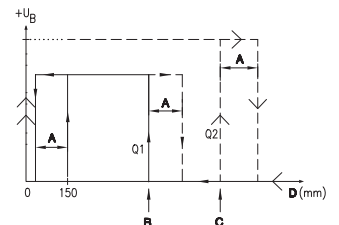

- A Histéresis
- B Punto de conmutación Q1 (punto Teach)
- C Punto de conmutación Q2 (punto Teach)
- D Distancia de medición


Notas

- Tiempo de medición dependiente de la capacidad de reflectancia del objeto de medición y del modo de medición.
- **Uso conforme:** Los sensores de distancia ODSL 96 son sensores optoelectrónicos para la medición óptica y sin contacto de la distancia a los objetos.

T₁ Teach-In con interruptor Teach

1. Posicionar el objeto de medición a la distancia de medición deseada (①).

2. La respectiva función Teach se activa accionando la tecla Teach (②) durante más o menos tiempo. La función Teach activada se señala con el parpadeo de los LEDs.

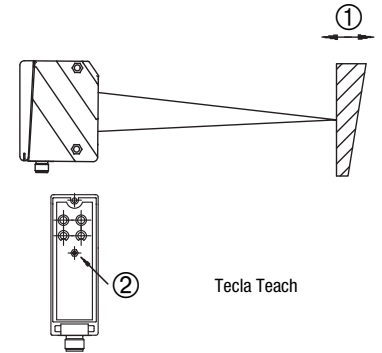

Función Teach	Tiempo de accionamiento tecla Teach	LED verde	LED amarillo
Salida Q1	2 ... 4s	Parpadean simultáneamente	
Salida Q2	4 ... 6s	Parpadean alternativamente	
Salida analógica 1V	6 ... 8s	Encendido	Parpadea
Salida analógica 10V	8 ... 10s	Parpadea	Encendido

3. Soltar la tecla Teach (②) y esperar la confirmación visual al finalizar la señalización parpadeante (LED verde encendido).

Reset de la salida analógica al ajuste de fábrica

Reset salida analógica 1V con 150mm:

1. Poner el objeto de medición casi bajo el inicio del rango de medición (150mm).
2. Pulsar la tecla Teach durante 6 ... 8s para el aprendizaje (LED verde encendido, LED amarillo parpadea).
3. Soltar la tecla Teach y esperar la confirmación visual al finalizar la señalización parpadeante (LED verde encendido).

Reset salida analógica 10V con 2300mm:

1. Poner el objeto de medición casi sobre el final del rango de medición (2300mm).
2. Pulsar la tecla Teach durante 8 ... 10s para el aprendizaje (LED verde parpadea, LED amarillo encendido).
3. Soltar la tecla Teach y esperar la confirmación visual al finalizar la señalización parpadeante (LED verde encendido).

Mensajes de errores

Los LEDs que parpadean permanentemente señalizan que un proceso Teach no ha sido satisfactorio (sensor no operativo):


LED verde	LED amarillo	Error
Parpadean simultáneamente		Teach salida Q1 no satisfactorio
Parpadean alternativamente		Teach salida Q2 no satisfactorio
Encendido	Parpadea	Teach salida analógica 1V no satisfactorio
Parpadea	Encendido	Teach salida analógica 10V no satisfactorio

Ayuda:


- Repetir proceso Teach o
- Pulsar la tecla Teach durante más de 10s, ó
- Quitar la tensión del sensor para restablecer los valores antiguos.

Campos de aplicación característicos de sensores ópticos de distancia


Medición continua de la distancia

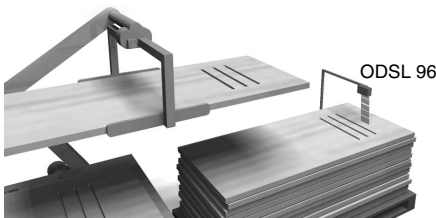

Tareas de posicionamiento

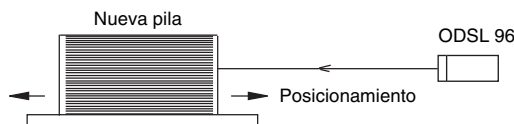


Control del nivel de llenado

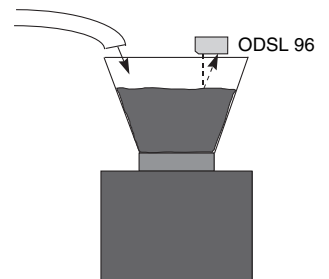


Indicaciones para el montaje

Usted dispone de sistemas de sujeción para el montaje, que puede pedir por separado a Leuze electronic. Por lo demás son apropiados los orificios roscados y orificios continuos para el montaje individual del ODSL 96, según el ámbito en el que se utilice. Al sujetar hay que evitar ejercer demasiada fuerza sobre la carcasa.

Sentido de entrada preferente de los objetos

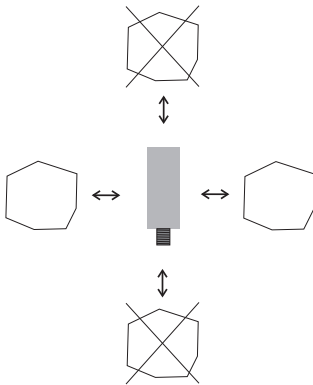


Montaje preferente con objetos de superficie estructurada

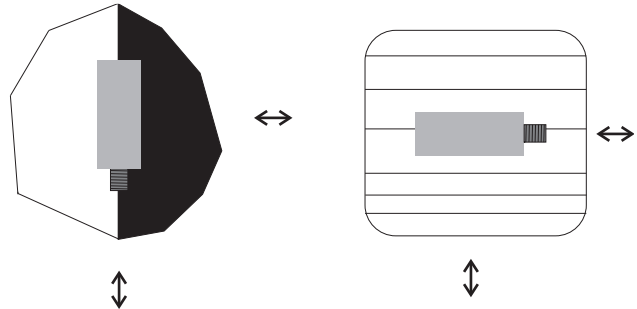


Vista a través de un recorte

Si se va a instalar el ODSL 96 detrás de una cubierta, deberá asegurarse de que el recorte tenga como mínimo un tamaño igual al de la tapa de vidrio de la óptica; en caso contrario no se puede garantizar la medición, o ésta no será correcta.

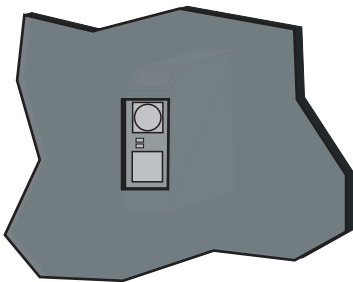

Alineación en objetos de medición con superficie reflectante

Si el objeto a registrar tiene una superficie reflectante, según cuál sea el ángulo con el que se refleja la luz de la superficie del objeto no será posible medirlo. Ajuste el ángulo entre el sensor y el objeto de medición de manera que el sensor registre con seguridad el objeto de medición.

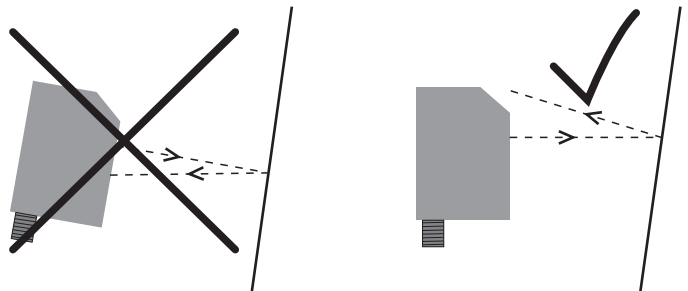

Trabajar siendo consciente de la seguridad



¡Cuidado radiación láser!

Los sensores ópticos de distancia ODSL 96 operan con un láser de luz roja de categoría 2 según EN 60825-1.

¡Mirar prolongadamente la trayectoria del haz puede lesionar la retina del ojo!

¡No mire nunca directamente al haz de láser! ¡No dirija el haz de láser del ODSL 96 hacia personas!

¡Tenga en cuenta durante el montaje y alineación del ODSL 96 la reflexión del haz de láser en superficies reflectoras!

¡Si se usan otros dispositivos de manejo o de ajuste distintos de los especificados en la descripción técnica, o si se aplican otros procedimientos, o si se utiliza indebidamente el sensor láser óptico de distancia, pueden producirse exposiciones peligrosas a las radiaciones!

¡El empleo de instrumentos o dispositivos ópticos junto con el equipo aumenta el peligro de lesiones oculares! Tenga en cuenta las vigentes medidas de seguridad de láser locales según EN 60825-1 en su última versión.

El ODSL 96 utiliza un diodo láser de baja potencia en el intervalo visible de luz roja y con una longitud de onda emitida de aprox. 635nm.

La cubierta de óptica de vidrio es la única apertura de salida, por la cual la radiación láser puede salir del equipo.

La carcasa del ODSL 96 está sellada y no contiene piezas que deban ser ajustadas o chequeadas por el usuario

¡Intervenciones y modificaciones en el equipo no son permisibles! ¡Si se rompe el precinto caduca la garantía!



¡Nota!

¡Adhiera los autoadhesivos suministrados con el equipo (placas de indicación) de todas formas al equipo! ¡En caso de que las señales sean tapadas debido a la posición del ODSL 96, entonces ponga las placas cerca al ODSL 96, de tal forma que al leer las indicaciones no se pueda ver la trayectoria del láser!